


(Exact circuit)
(الدائرة الفعلية)
(الدائرة المكافئة البدائية)
المحول

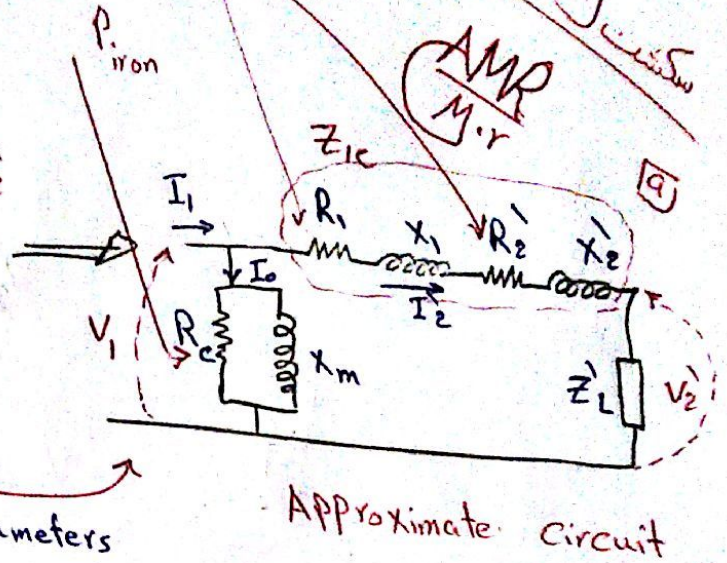

All parameters
referred to
primary.

$$R_{1e} = R_1 + R_2'$$

$$X_{1e} = X_1 + X_2'$$

$$Z_{1e} = R_{1e} + jX_{1e}$$

$$R_2' = R_2 \cdot \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2$$

نسبة التحويل

$$X_2' = X_2 \cdot \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2$$

(التي راجعها على التي حاي منه)

$$V_2' = V_2 \cdot \left(\frac{N_1}{N_2}\right)$$

$$I_2' = I_2 \cdot \left(\frac{N_2}{N_1}\right)$$

التي التي على الجهد

X_{1e} / X_{2e}
هو الفيض الذي لا يمر في القلب الحديدي
يسمى فيضاً مغناطيسياً أو حاداً من مساره
 R_c ← مقاومة القلب الحديدي
ويتشبع القلب الحديدي بتيار المنطقة I_m
لذا يتم التعبير عن المنطقة داخل X_m
التيق المفتوح في قلب الحديدي

X_m → مقاومة كبيرة جداً
لذا فموجب تيار (I_0) صغير جداً

لأن كل شيء من ناحية ال Primary كل اجزاء المحول
لذا أنقله Parameters من ناحية ال sec. إلى ناحية
ال Primary وذلك عن طريق نسبة التحويل.

16

Primary من ناحية

$$R\% = \frac{I_2' R_{1e} \cos \phi \pm I_2' X_{1e} \sin \phi}{V_2'}$$

Voltage \rightarrow $R\%$

يمكن أخذها (+) دائما
 يعني أخذ الزاوية بإشارتها


(active) $\rightarrow P_{load} = V_2' I_2' (PF.) \rightarrow$ وحدة (W)

$$PF = \cos \phi$$

$$\phi = \hat{V} - \hat{I}$$

(reactive)

معادلات القدرة في الملفات $\rightarrow Q = V_2' I_2' \sin \phi \rightarrow$ وحدة (VAR)

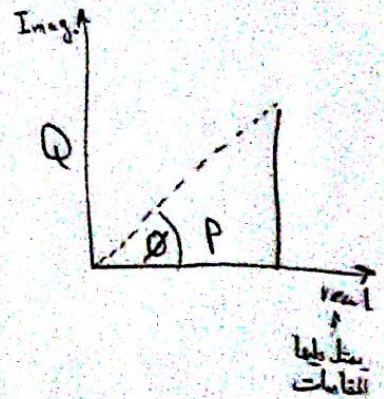

من ناحية sec $\rightarrow R\% = \frac{I_2 R_{2e} \cos \phi + I_2 X_{2e} \sin \phi}{V_2}$

$\phi \rightarrow (+)$ lag
 $\phi \rightarrow (-)$ lead
 $\phi \rightarrow (0)$ unity
 لنجد نوع الحمل
 $\left(\frac{\text{lag}}{\text{lead}} \right) \text{ power factor}$

$$\eta = \frac{P_o}{P_o + P_i + P_{cu}}$$

total power \rightarrow $S = V_2 I_2$ $\xrightarrow{\text{مقدار}}$ (VA)

$$\therefore \eta = \frac{S_o \cdot PF}{S_o \cdot PF + P_i + P_{cu}}$$

\uparrow
 S_{rated}
 \uparrow
المقدار

$n \rightarrow$ نسبة التحميل

\therefore سعة التحميل = $n \cdot S_{rated}$

نسبة التحميل (n) \leftarrow الكفاءة $\eta_n = \frac{n \cdot S_{rated} \cdot PF}{n \cdot S_{rated} \cdot PF + P_i + P_{cu_{rated}} \cdot n^2}$

(d)

single phase transformer

No. 1

$$1 \phi \quad 220/240 \text{ V}$$

$$50 \text{ Hz}$$

$$R_{ie} = 0.08 \Omega$$

$$X_{ie} = 0.2 \Omega$$


$$\text{O.C. test} \rightarrow 220 \text{ V}, 1.8 \text{ A}, 39.6 \text{ W}$$

$$\text{load} \rightarrow 3 \text{ kW}, 0.8 \text{ lag}, 240 \text{ V}$$

$$R_{eq} \text{ \& } \eta, R\%$$

Solve

at No load

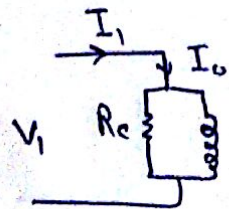

$$P_0 = V_1 I_0 \cos \phi_0$$

$$39.6 = 220 \times 1.8 \times \cos \phi$$

$$\therefore \phi_0 = 1$$

$$\frac{P_0}{1} = \frac{V_1^2}{R_c}$$

$$R_c = \frac{(220)^2}{39.6} = 1210 \Omega$$

$$Z = \frac{V_1}{I_0} = \frac{220}{1.8} = 122.2 \Omega$$

$$Q_0 = V_1 I_0 \sin \phi$$

$$Q_0 = 1210 \text{ VAR}$$

$$X_m = \frac{V_1^2}{Q_0} = 1210 \Omega$$

$$Q_0 = \frac{V_1^2}{X_m}$$

$$R\% = \frac{I_2' R_{ie} \cos \phi + I_2' X_{ie} \sin \phi}{V_2'}$$

$$\phi = \cos^{-1} pf = 1$$

تكون ضابطين العاكس
قيمة فقط.

$$P_{load} = V_2' I_2' pf$$

$$I_2' = \frac{3000}{220 \times 0.8} = 16.9 \text{ A}$$

2

$$\eta = \frac{S_{rated} \cdot PF}{S_{rated} \cdot PF + P_i + P_{cu}}$$

$$S \cdot PF = V_2' I_2' PF = P_{out, load} = 3000$$

المسحوبة في حالة اللاحمل .
النافذة الحديد (60.6) الفرة

$$P_i = 39.6 \text{ W}$$

$$P_{copper} = I_2'^2 R_{ie} = \text{W}$$

$$\% \eta = \text{W}$$

2 $\frac{5 V_2'}{1100} / 110 \text{ V}$ step down , 1Ø - Transformer

$$R_c = 2 \text{ K}\Omega \quad X_m = 1.5 \text{ K}\Omega \quad R_1 = 4 \Omega$$

$$X_1 = 3 \Omega \quad R_2 = 0.04 \Omega \quad X_2 = 0.03 \Omega$$

load $\Rightarrow 5.5 \text{ KVA}$, 0.8 lag , 110V
(5) الفرة PF

Req = $\eta = ?!$, R % , V_{primary}

Sol.
↓

$$V_{source} = V_1 = V_2' + I_2' \cdot Z_{ie}$$

$$Z_{ie} = R_{ie} + j X_{ie}$$

$$R_{ie} = R_1 + R_2 \left(\frac{1100}{110} \right)^2$$

$$X_{ie} = X_1 + X_2 \left(\frac{1100}{110} \right)^2$$

$$(F) \quad I_2' = \frac{S}{V_2'} = \frac{5.5 * 1000}{1100} = //$$

$$P_i = I_o^2 R_c = \frac{V_{source}^2}{R_c} = //$$

$$\phi = \cos^{-1} pf$$

$$\phi = \hat{V}_2' - \hat{I}_2'$$

(بفرض الجهد هو مرجع)

$$\hat{I}_2' = -\phi$$

سوجة لأنها lag

$$s_o I_2' = I_2' \angle \hat{I}_2'$$